SERVICEINFORMATION

VAKUUMPUMPENSCHÄDEN DURCH FALSCHE ZUORDNUNG

Aufgrund einer Änderung der Zylinderköpfe, beim VW T4-Motor mit den Kennbuchstaben AAB kommt es häufig zu einer falschen Zuordnung der Vakuumpumpe. Beim Einbau falscher Pumpen wird ein Reklamationsfall nicht anerkannt.

⚠ ACHTUNG

Die Montage einer falschen Pumpe führt beim ersten Motorstart nach dem Einbau zum Bruch des Pumpengehäuses (siehe Abb. 1) oder sogar zum Bruch der Nockenwelle – und damit zu einem schweren und teuren Motorschaden. 7

Um den Schadensfall zu verhindern, unbedingt Fahrgestellnummer, Zulassungsdatum und/oder Teilenummer der alten Pumpe überprüfen!

Montagehinweise: Siehe Rückseite >



Abb. 1: Bruch im Pumpengehäuse



Abb. 2: Die Vakuumpumpen im Vergleich




Pierburg Nr. Ersatz für	7.22300.62.0 7.22300.12.0	7.22300.69.0 7.22300.19.0
Fahrgestellnummer	bis 70-R-180 000	ab 70-R-180 001
VW Teilenummer	075 145 100; 075 145 101; 075 145 101 A	074 145 100 A
VW Zylinderkopf Nr.	074 103 351 A	074 103 351 D
Motorservice Zylinderkopf Nr.	50 003 101	50 003 113
Zylinderkopf-Deckelfläche	11 Bohrungen; Ø 5 mm	ohne Bohrungen
Pierburg Stößelnummer	3.52124.06.0	3.52124.05.0
VW Stößelnummer	075 145 307	074 145 307 B
Stößellänge	71,0 mm	67,5 mm

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.

^{*} Die aufgeführten Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht auf Rechnungen an den Endverbraucher verwendet werden



Der Nocken auf der Nockenwelle zum Antrieb der Vakuumpumpe muss während der Montage auf der gegenüberliegenden Seite des Zwischenstößels stehen (siehe Abb. 3), um die Pumpe nur mit geringer Vorspannung (max. 2 mm Spalt) zu montieren:

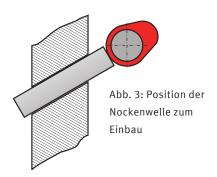



FALSCHE ZUORDNUNG – MONTAGE NICHT MÖGLICH

Falls die Vakuumpumpe sich nicht ohne größere Kraftanstrengung an den Flansch drücken lässt (ca. 5 mm Spalt), obwohl sich der Nocken auf der gegenüberliegenden Seite des Zwischenstößels befindet, liegt mit ziemlicher Sicherheit eine falsche Zuordnung vor.



Unbedingt Fahrgestellnummer,
Zulassungsdatum und/oder
Teilenummer der alten Pumpe
überprüfen!
Versuchen Sie auf keinen Fall,
dieses Problem durch Änderungen
am Zwischenstößel (z.B. Abschleifen) zu lösen!

